





Сервопривод Veichi серия SD700

Краткий обзор серии SD700



Сервоусилитель серии SD700





Серводвигатель серии V7E



Сервоусилители серии SD700



CRNODOR EtherCA

00

PROFI

NET

поддержка аналогового управления (12 бит)

*1: по запросу





Сервоусилитель серии SD700

Диапазон мощностей (0,1кВт - 110кВт)

- Управление с полностью замкнутым контуром позиционирования (модель с импульсным типом управления, тип сигнала внешнего датчика - линейный драйвер);
- Высокое разрешение энкодера (23-бит, 8388608 имп/об)
- Модели с поддержкой CANopen, Ethercat ;
- Полоса пропускания 3 кГц;
- Подавление низкочастотных вибраций;
- Автонастраиваемый режекторный фильтр.







Описание элементов Блока управления

VEICHI

220V

Порт подключения внешнего датчика положения (CN5)

Под защитной крышкой расположен дисплей и клавиши управления

Порт подключения ПК (CN7)

Порты связи CANopen, Ethercat (CN6A и CN6B)

Многофункциональный порт ввода вывода (CN1)

Порт подключения энкодера двигателя (CN2)



+7 (499) 929-88-65 https://optimusdrive.ru

Клеммы подключения серводвигателя

Радиатор

Индикатор питания

Клеммы силового

питания

Клеммы питания

управления

Клеммы подключения тормозного модуля

Серводвигатели серии V7Е и VM7



Серводвигатели серии V7Е и VM7

Диапазон мощностей (0,1кВт - 110кВт)

- Номинальный момент: 0,32Hм 1050 Hм;
- Максимальный момент: 0,96Hм 1827 Hм;
- Диапазон номинальных скоростей: 1000 об/мин – 3000 об/мин ;
- Энкодер: 17-битный однооборотный абсолютный магнитный энкодер или 23-битный многооборотный абсолютный энкодер.







Клеммная колодка с кабелем SD700-SCSI-50P-1M для подключения управляющих сигналов













Основные формулы расчёта

Расчёт мощности и момента

- Мощность: **Р = Т*** (Мощность=Момент*Угловая Скорость);
- Единицы измерения: Ватт = N-m * rad/sec
- Угловая скорость: RPM (Обороты в минуты) = 60* RPS (Обороты в секунду) RPS * 2π (Радианы в секунду)
- Момент: **T** = **I***α (Момент = Инерция * Угловое Ускорение);
- Единицы измерения: **N-m = kg-m2 * rad/sec2**





Характеристики Скорость-Момент

Спецификация серводвигателя

- Механическая характеристика определяет возможности серводвигателя.
- Продолжительность кратковременной работы определяется перегрузочной способностью и временем работы.



Профиль движения

Speed

Цикл работы сервосистемы - График определяет преобразование электрической энергии в кинетическую. Трапециидальная траектория движения является часто встречаемой. - P=T*ω (Power=Torque*Angular Speed).

(rpm) t3 | t4 | t5 | t2 t6 1 t7 t1 Time Torque (N-m) Р Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ (+) (-) (-) (H) (+)(+)1(-) (+)Holding Torque Kinetic Time Friction Regenerative Regenerative Zone Zone



Типовые механизмы

Момент инерции механизма

- Момент инерции механизма, приведённый к валу двигателя, рассчитывается для самого тяжёлого варианта нагрузки.

- Максимальная скорость, максимальное ускорение, максимальные усилия нагрузки означают самый тяжёлый вариант нагрузки.





Работа с макс. нагрузкой

Работа без нагрузки





Типовые механизмы

Момент инерции серводвигателя.

- Момент инерции двигателя также должен быть учтён, так как он связан с приводимой в движение системой.

- Значение момента инерции может быть рассчитано зная кинематику, массы и геометрию нагрузки.





ПО для помощи в подборе MSizing

Помощник для подбора.

-Выбор типового механизма, неиспользуемые параметры устанавливаются как нулевые.

-Следуйте подсказкам, результат подбора представлен как перечень рекомендуемых двигателей.







ServoSelection: ПО для подбора сервопривода

EICHI Servo Selection Tool V1.0.4

File Language Currency Search Type

otor Series	V7E •		Motor Model	Volta	Motor Power	Flang	Rated Torque	Rated Speed	Max Speed	Moment Of Inertia	Encoder Type	Brake	Shaft Specificatio	View Drawings	Downloac Drawings	Matching Options
Voltage	220V •	•	V7E-L08A-1R030-D1	220V	1KW	80	3.18N*m	3000r/min	5000r/min	1.34kg·cm2	23-bit optical	Without	φ19*35mm		<u>+</u>	•
	1000		V7E-L08A-1R030-D2	220V	1KW	80	3.18N*m	3000r/min	5000r/min	1.45kg·cm2	23-bit optical	With	φ19*35mm		$\overline{\mathbf{A}}$	-
otor Power	IKW •		V7E-L08A-1R030-Q1	220V	1KW	80	3.18N*m	3000r/min	5000r/min	1.34kg·cm2	17-bit magn	Without	φ19*35mm		<u>+</u>	•
Flange	80 👻		V7E-L08A-1R030-Q2	220V	1KW	80	3.18N*m	3000r/min	5000r/min	1.45kg·cm2	17-bit magn	With	φ19*35mm		<u>+</u>	•
			V7E-L08A-1R030-R1	220V	1KW	80	3.18N*m	3000r/min	5000r/min	1.34kg·cm2	17-bit magn	Without	φ19*35mm		<u>+</u>	-
ed Torque	3.18N*m ▼		V7E-L08A-1R030-R2	220V	1KW	80	3.18N*m	3000r/min	5000r/min	1.45kg·cm2	17-bit magn	With	φ19*35mm		<u> </u>	-
1ax Speed	5000r/min 👻															
ax Speed ertia Level oder Type	5000r/min Low Inertia All															
ax Speed ertia Level oder Type Brake	5000r/min Low Inertia All															
ax Speed ertia Level oder Type Brake	5000r/min Low Inertia All All Search															



+7 (499) 929-88-65 https://optimusdrive.ru

ServoSelection: Технические данные серводвигателя







Программное обеспечение VCSDsoft

Шаг 1: Соединить сервоусилитель с помощью micro USB с ПК

Other devices
 VEICHI SD700 SERIES

Шаг 2: Установить драйвер для Windows

ibusb-win32 devices
 VEICHI SD700 SERIES







Программное обеспечение VCSDsoft

Скачать с сайта https://optimusdrive.ru/catalog/servoprivodyi/servo/ Русифицированное ПО для настройки серво: VCSDsoft-v1.12.7





Программное обеспечение VCSDsoft

- Чтение и запись параметров;
- Определение инерции механической системы ;
- Определение резонансной частоты;
- Определение значения полосы пропускания;
- 4-х канальный цифровой осциллограф;

r ararrenter enterrys								E feat time the	nitoring		
Function classification	D.0	ம். ம் <i>6</i> O	23					ى			
hill Basic control	Read Write	a Export Import Compare Find difference	Turn on				12	Export			
Priz Poeiton related	Functi.	Parameter name	Current value	Unit	tange	Defau_		Function	Parameter name	Current value Unit	
tri3 Speed related	• • PH002	Potar rotation direction selection	(0)arti-clockware	-	0-1	0			Notor rotation speed	B rymen	
n4 Tangue related n5 XOG related	PH003	Default monitoring parameters	CHORNE		010-0411	ONANA		11 E Un001	Speed command	8 r./mm	
n6 Switch value related	A MECH	Stop method spectors where servic OPP and Lit war	[themers rand	8	9-4	- 200		- E Un002	Internal torque command		
17 Extension related 10 Augultary parameter related.	V PHOOS	Serve stop method selection when the 2nd alarm oc	(1) the same as L.		0-1			III U+003	Rotor pulse position relative 1	8 pulse	
# Drive related	V PHODE	Seector of ever travel warm detectors	Direct States					0 ET UH004	Dectrical angle	0 deg	
of mater related	V PHOE7	Stop method selection while period over it aver	[1] set PH033 #8	-	0~2	1		0 E UH005	Speed of input public command	8 rjmen	
	V PH008	serve score the efter electromagnetic brake action	10	20118	0~30	30		1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Counter of input command pu-	@ Carr	
	PH008	Dectromagnetic brake action delay	50	30mi	30-300	50		- E UH007	Counter of feedback pulse	@ Cam	
	Pr(013	Poter speed setting when electromagnetic brake is r	200	c)men	0~10000	100		1 E UH008	Counter of feedback pulse 1	8 tros	
	✓ Pn012	External braking reactor powe	0	5010	0-65535	0		II 🔄 UH009	Position deviation	8 Cam	
	✓ Pn013	External braking reastor value	400,00	9	0,00-455,35	0		1 E UN018	Absolute encoder sigle-turn v	8 Bros	
	PHO15	Overbad warring value	20	*	1~100	20	1	0 00011	Absolute encoder multi-turn v	8 tros	
	Ph018	Base current derating setting at motor overload det	100		80~900	300		D 04012	Feedback pulse counter in full	0 (mon	
	V PH030	Reserved	0x1706	-	0x0~0x7777	Ox6AA		E 04021	Motor absolute position	0 Cam	
	Pro[31	Parameter modification operation locked	pij alos tre par		8~1	- 1 ⁹		- E UHOSA	Cumulative load rate	0 %	
	Ped38	Upper limit value of multi-rutating circles	65538	Rev	0-45535	45533		= [5] U+008	Regeneration load rate	0.0 %	
	PHO40	Using method of absolute encoder	[0] use absolute		0-1	0		U E UKKC	Electricity consumption of D6	0 %	
	V PHONE	Absolute encoder battery undervoltage alarm / war	(C)set the low vo	-	1-0			= E UH000	Effective gain monitoring	0 -	
	V NOH	Full closed long: function switch	[1] grating ruler	1	0~81	4		= [] U-00E	Total running time	6 100ma	
	V PHONE	Punction selection while under voltage	[0] not check the	1	0-2	0			Overload rate	0 %	
	V PICE	Tarque limit while main circuit voltage drops	50	•	0~100	50		- E UH035	ARM software version	0x0000 -	
	✓ PiQ47	Delay time of torque limit release while main croat v	300	**	0~1000	100		= [] U-026	PEGA software version	0x0000 -	
	✓ Ph050	Tanque knit method setting	(0) analog torg	-	0-3	0		1 ET UH087	Serial Drooder Communicatio	6 -	
	✓ Ped51	Max torque limitation 1	\$00	*	0~500	500		= E U-089	Heat ank temperature	50	
	✓ Po052	Nex torque initiation 2	500	*	0~500	500					
	✓ Pr053	Energency vita turave	800	*	0~800	800					
	Photes	Operator parameter display selection	[L]dsplay all par	*	0~1	4					
	✓ PH062	D6 resistance power	0	1241	0~65539	0					
	V PH070	Encoder Requency-dividing pulse(12st)	2048		26-4294004	2048	+	L			





+7 (499) 929-88-65 https://optimusdrive.ru



Пробный пуск ЈОG-режим

С помощью VCSDsoft Ver1.12

Шаг 1: В параметрах Pn500, Pn310, Pn311 задать скорость в JOG-режиме, время ускорения и замедления

	Functi	Parameter name	Current value	Unit
~	Pn500	JOG speed	500	r/min
~	Pn310	Speed command trapezoidal acceleration time	10000	ms
~	Pn311	Speed command trapezoidal deceleration time	10000	ms

Шаг 2: Выбирать управление в JOG-режиме

VCSI	Dsoft Ver1	2 - Standard pulse_37xx	
File	Set up	Tool Advanced application Window Help	
θ	C %	🗘 👁 小 🛆 🗐 🕇 🖉 🔊 🚾 🗠 ⊘ FFT AI ♀ 讲 🐼 🗈 😃)



Шаг 3: Выбрать направление

JOG operation								
Set up Jog speed (rpm) 500 (Range:00	×10000)							
Servo enable								
Stop)							
JOG Forward	Reverse							
Monitor								
500	500							
Motor rotation speed (r/min)	Speed command (r/min)							
Back								



Пробный пуск ЈО**G**-режим

С помощью панели используя Fn005







Определение инерции механической системы

Шаг 1: Выбрать функцию определения инерции



Шаг 2: Задать параметры движения и выполнить процедуру

Command selec	ion Maximum 2.5 turns (±1000)	min-1 🔻
Acceleration (rpr	/s) 20000,00 🚔 (Rang	ge: 5000.00 - 20332.23
Speed (r	m) 1000,00 (Rang	ge: 1.15 - 1100,00)
Maximum distance of moven (rotat	ent 2,50 (Rang	ge: 0.01 - 2,50)
Speed gain	Hz) 40,0 🚔 (Rang	ge: 1.0 - 2000.0)
Speed loop integral t constant (me 20,00 (Rang	ge: 0.15 - 512)
Estimated starting value	%) 300 🚔 (Rang	ge: 0 - 20000)







Определение резонансной частоты

Шаг 1: Выбрать функцию определения резонансной частоты



Шаг 2: Выполнить процедуру и установить режекторный фильтр

	_			- -
Measurement condition				
Command range (%)	15	(Range:1-800)	Ctart	
Rotation direction	Reverse 🔻		measuring	
Measurement result				
			1st notch filter frequency	5000
Resonance frequency (Hz)	521		(Hz)	
Resonance frequency (Hz) Notch filter frequency (Hz)	521 521	Write	(Hz)	
Resonance frequency (Hz) Notch filter frequency (Hz) Notch filter selection	521 521 Segment 1	Write	(Hz) 2nd notch filter frequency (Hz)	5000

🖽 FFT analysis		
FFT measurement].
Measurement condition Command range (%) Rotation direction	15 (Range:1-800) Reverse V	Start measuring
Measurement result Resonance frequency (Hz) Notch filter frequency (Hz) Notch filter selection	603 603 Write Segment 2	1st notch filter frequency (Hz) 2nd notch filter frequency (Hz)
		<back next=""> Cancel</back>



+7 (499) 929-88-65 https://optimusdrive.ru



Определение значения полосы пропускания

Шаг 1: Выбрать функцию определения полосы пропускания



Шаг 2: Выставить полосу пропускания

urrent state					
Tuning mode Set the	servo gain suitable for positioning	Mechanism selection	Ball screw mechani	sm or linear motor	
Friction Valid		Gain state	First1Gain		
et tuning value		Automatic setting			
eedforward alue (FF) +10	+1	Notch filter Notc	h filtering is not rest	ricted	
(1~2000) -10	Start to adjus	Segment 1 601H Segment 2 574H	tz 💼	Dismiss	Detection
eedback value +10 ===================================	+1	Medium frequency suppression			
4	Detection sensitiv	ity Medium frequency suppression		Dismiss	
(1~2000) -10	-1 100	Low frequency		Dismiss	

Bandwidth setting Step 3 -> Perform adjustment Measure by manually tuning the value			
Current state Tuning mode Set the servo gain suitable for positioning Friction Valid	Mechanism selection Gain state	Ball screw mechanism or linear motor	
Set tuning value Feedforward value (FF) (1~2000) -10 -1 Feedback value (FE) 80 (1~2000) -10 -1 Detection sensitivity 100	Automatic setting Notch filter Notc Segment 1 6011 Segment 2 5744 Medium frequency suppression Medium frequency rejection	ch filtering is not restricted Hz Dismiss Hz Dismiss Dismiss Dismiss Dismiss Dismiss	ction
_		<back next=""></back>	Cancel





Дискретные входы/выходы

8 DI/3 DO (настраиваемые);

Аналоговые входы

• 2 AI (для модели SD700-PA 12bit, для модели SD700-SA 16bit;

Высокоскоростные входы

Линейный драйвер

- Импульс + направление, импульсы СW +ССW: 4МГц;
- Двухфазный импульс со сдвигом 90: 1МГц;

Открытый коллектор

- Импульс + направление, импульсы СW +ССW: 200кГц;
- Двухфазный импульс со сдвигом 90: 200кГц;

Высокоскоростной выход

Линейный драйвер

Двухфазный импульс со сдвигом 90: 1МГц;





Режимы работы

- По скорости аналоговое задание, 3 фиксированные скорости;
- По моменту аналоговое задание, фиксированное значение момента;
- По положению импульсное задание, по внутренним регистрам 31 позиция (включая 34 методов поиска исходного положения);
- Комбинированные режимы (например: скорость-положение);
- Управление по Modbus RTU;
- Управление по CANopen;
- Управление по EtherCAT;





Режим работы по скорости (аналоговое задание)

Шаг 1: Выполнить подключение согласно электрической схемы

Шаг 2: Выставить режим работы Pn000=1 Произвести настройку Pn3-группы параметров

Function classification	D. 0	പ്പ് ര് Q	B 3	ø .		
Pn0 Basic control Pn1 Gain related	Read Write	Export Import Compare Find difference Parameter name	Turn on Interna	unit	Range	Defau
Ph2 Position related Ph3 Speed related	🕨 🗸 Pn300	Analog speed command gain	1000	0.01V/Rat	150~3000	600
Pn4 Torque related	✓ Pn301	Reversed analog speed command	[0]Positive	-	0~1	0
Pn5 JOG related	✓ Pn302	Analog speed command filter time	0,40	ms	0,00~655,35	0,4
Pn7 Extension related	✓ Pn303	Analog speed command dead area range	0,000	V	0,000~3,000	0
Pn8 Internal Position/Home P	V Pn304	Internal speed 1	100	r/min	-6000~6000	100
PnE Drive related PnF motor related	✓ Pn305	Internal speed 2	200	r/min	-6000~6000	200
Different parameters	V Pn306	Internal speed 3	300	r/min	-6000~6000	300
	✓ Pn310	Speed command trapezoidal acceleration time	0	ms	0~30000	0
	✔ Pn311	Speed command trapezoidal deceleration time	0	ms	0~30000	0
	✓ Pn312	Zero speed clamp mode	[3] the speed co	-	0~3	3
	✔ Pn313	Zero speed clamp speed threshold	10	r/min	0~10000	10
	✓ Pn317	Rotation judgment value	20	r/min	1~10000	20
	✓ Pn320	Speed consistent range	10	r/min	0~100	10





+7 (499) 929-88-6 https://optimusdri

Режим работы по скорости (по внутренним регистрам)

Шаг 1: Выполнить подключение согласно электрической схемы

Шаг 2: Выставить режим работы Pn000=3 Установить значения скорости Pn304, Pn304, Pn305. Назначить функции на дискретные входы

Pn604=09, Pn605=0A, Pn606=08.

Переключ	ереключение входного сигнала		Направление команды	Speed instruction size		
/SPD-D	/SPD-A	/SPD-B	задания скорости	Speed instruction size		
	ВЫКЛ	выкл		0		
	ВЫКЛ	ВКЛ		Фиксированная скорость 1 (Pn304)		
DDINJI	ВКЛ	Л ВКЛ	Положительное	Фиксированная скорость 2 (Pn305)		
	ВКЛ	выкл		Фиксированная скорость 3 (Pn306)		
	ВЫКЛ	выкл		0		
рип	ВЫКЛ	ВКЛ		Фиксированная скорость 1 (Pn304)		
DNJI	ВКЛ	ВКЛ	Отрицательное	Фиксированная скорость 2 (Pn305)		
₹ A	ВКЛ	выкл 🧹		Фиксированная скорость 3 (Pn306)		



Режим работы по моменту

Шаг 1: Выполнить подключение согласно электрической схемы Шаг 2: Выставить режим работы Pn000=2, Источник задания Pn400=1

Произвести настройку Pn4-группы параметров

Eunction classification	:	D M			ôi.		
Pn0 Basic control Pn1 Gain related		ead Write	Export Import Compare Find difference	Turn on Interna	enable		
		Functi	Parameter name	Current value	Unit	Range	Defau
Pn2 Position related Pn3 Speed related	Þ	✔ Pn400	Torque command selection	[1]analog input	-	0~1	1
Pn4 Torque related		🗸 Pn401	Torque command 2nd order low pass filter cutoff fre	5000	Hz	100~5000	5000
Pn5 JOG related Pn6 Switch ralated		V Pn402	Torque command 2nd order low pass filter Q value	0,50	1	0,50~1,00	0,5
Pn7 Extension related		🗸 Pn403	Torque command direction set	[0]T-SIGN invalid	-	0~1	0
Pn8 Internal Position/Home P PnF Drive related		🗸 Pn404	Analog torque command filter time	0,00	ms	0,00~655,35	0
PnF motor related		🗸 Pn405	Analog torque command gain	30	0.1V/Rate	10~100	30
Different parameters		🗸 Pn406	Reversed analog torque command	[0]Positive	-	0~1	0
		🗸 Pn407	Analog torque command dead area range	0,000	v	0,000~3,000	0
		🗸 Pn410	Internal torque command under torque control	0,0	%	-500,0~500,0	0
		🗸 Pn411	Speed limitation mode setting under torque control	[1]internal	-	0~1	1
		🗸 Pn412	Speed limit selection	[0] motor maxim	-	0~1	0
		🗸 Pn413	speed limit under torque control	100,0	r/min	0,0~6000,0	100
	✔ Pn413 speed limit under torque control 100,0 r/min 0,0~60 ✔ Pn415 Smooth acceleration time of internal torque command 100 ms 1~3000	1~30000	100				
		🗸 Pn416	Smooth deceleration time of internal torque command	100	ms	1~30000	100
		🗸 Pn420	Target torque reaches the set value	100,0	ms	0,0~500,0	100
		✔ Pn421	Target torque reach time window	5	ms	0~1000	5





+7 (499) 929-88-65 https://optimusdrive.ru

Режим работы по положению (импульсное задание)

Шаг 1: Выполнить подключение согласно электрической схемы Шаг 2: Выставить режим работы Pn000=0 Произвести настройку Pn2-группы параметров

	Parameter settings											
	Function classification		C	. 🖌 🗹	ፊ. ሁ	á.	Q	6	Č	ĝi 🖕		
	Pn0 Basic control		Rea	d Write	Export Import	Compare	Find difference	Turn on	Interna	l enable		
	Pn1 Gain related			Functi	Parameter name	2		Current	value	Unit	Range	Defau
	Pn2 Position related	II.		Pp 200	Pulse input filter sele	ction		[0] Line dri	ive filt	_	0~255	20
ľ	Pn3 Speed related	1	•	F11200	Puise input litter sele	Cuon		[0] Line un	ive mu		0~255	20
	Pn4 Torque related		~	Pn201	Pulse input form			[4] orthog	onal c	-	0~6	0
	Pn5 JOG related Pn6 Switch ralated		~	Pn202	Pulse input direction	negation		0x0000		-	0x0~0xFFFF	0x0
	Pn7 Extension related		~	Pn203	Command pulse inpu	t magnification	ı	1		x1 times	1~100	1
	Pn8 Internal Position/Home P PnE Drive related		V	Pn204	Electronic gear ratio	numerator(32	2bit)	64		-	0~1073741824	64
	PnF motor related		~	Pn206	Electronic gear ratio	denominato (3	32bit)	1		-	1~1073741824	1
	Different parameters		~	Pn208	Inner position comm	and selection		[0] Position	n com	-	0~4	0









Режим работы по положению (импульсное задание)

Расчёт значения электронного редуктора под тип нагрузки

		Тип нагрузки					
	Описание	ШВП	Поворотный стол	Ременная передача			
Шаг		Шаг ед. изм.: 0,001 мм Вал нагрузки — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Шаг ед. изм.: 0.01° Редуктор: 1/100 Вал нагрузки Энкодер: 23 бит	Шаг ед. изм.: 0,005 мм Вал нагрузки Редуктор: 1/50 Диаметр шкива: 100 мм Энкодер: 23 бит			
1	Описание нагрузки	Шариковый винт: 6 мм Электронный редуктор: 1/1	Угол поворота за один оборот: 360° Электронный редуктор: 1/100	Диаметр шкива: 100 мм (Длина окружности шкива: 314 мм) Электронный редуктор: 1/50			
2	Разрешение энкодера	8388608 (23 бит) 131072 (17 бит)	8388608 (23 бит) 131072 (17 бит)	8388608 (23 бит) 131072 (17 бит)			
3	Шаг ед. изм.	0.001 мм (1 мм)	0.01°	<mark>0.00</mark> 5 мм (5 мм)			
4	Дистанция на один оборот вала нагрузки (отн. единицы)	6 мм / 0.001 мм = 6000	360° / 0.01° = 36000	314 мм / 0.005 мм = 62800			
5	Значение элек- тронного редук- тора	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{6000} \times \frac{1}{1}$	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{36000} \times \frac{100}{1}$	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{62800} \times \frac{50}{1}$			
		Pn204: 8388608	Pn204: 838860800	Pn204: 419430400			
0	Параметры	Pn206: 6000	Pn206: 36000	Pn206: 62800			





Режим работы по положению (по внутренним регистрам)

Шаг 1: Выполнить подключение согласно электрической схемы Шаг 2: Выставить режим работы Pn000=0 Произвести настройку Pn2-группы и Pn6-группы параметров Выбрать позицию комбинацией сигналов DI

Paramatar	Eurotional description	Range of settings and	Set values are
ratameter	Functional description	definition	recommended
Pn000	Control mode selection	0-Position control mode	0
Pn208	Location instruction source selection	0: external pulse input 1: internal position instruction input	1
Pn204	Electronic gear ratio numerator	0-1073741824	0
Pn206	Electronic gear ratio denominator	0-1073741824	10000
Pn604	CN1-41 Enter the configuration	0-0X114	17
Pn605	CN1-44 Enter the configuration	0-0X114	18
Pn606	CN1-45 Enter the configuration	0-0X114	19
Pn607	CN1-46 Enter the configuration	0-0X114	16
Pn601	CN1-40 Enter the configuration	0-0X114	20

Location DI function	DI function code
PosTrig	16
bit0	17
bit1	18
bit2	19
bit3	1A
PosStop	20





Servo ON Inpu

Internal position bi

Internal position bi





+7 (499) 929-88-65 https://optimusdrive.ru

Режим работы по положению (по внутренним регистрам)

Задать необходимые позиции для перемещения в Pn8-группы параметров

Function classification	Read Write	Export Import Compare Find difference	Turn on Interna	🧿 🖡		
Pn1 Gain related	Functi	Parameter name	Current value	Unit	Range	Defau
Pn2 Position related	▶ 🗸 Pn800	Home position return control word(32bit)	0x0000000	-	0x0~0xFFFFFFF	0x0
Pn4 Torque related	✓ Pn802	Zero position offset value(32bit)	0	Command	-2147483648~21474	0
Pn5 JOG related	✓ Pn804	Pr1 control word(32bit)	0x0000000	_		0x0
Pn6 Switch ralated	De906	Dr.1 compand pulso pumbers(22bit)	0	Command	2147492649-21474	0
Pn7 Extension related Pn8 Internal Position/Home P	V Pho06	Pri command pulse numbers(32bit)	0	Command	-214/403040~214/4	U
PnE Drive related	✓ Pn808	Pr2 control word(32bit)	0x0000000	-	0x0~0xFFFFFFF	0x0
PnF motor related	V Pn80A	Pr2 command pulse numbers(32bit)	0	Command	-2147483648~21474	0
Different parameters	V Pn80C	Pr3 control word(32bit)	0x00000000	-	0x0~0xFFFFFFFF	0x0
	V Pn80E	Pr3 command pulse numbers(32bit)	0	Command	-2147483648~21474	0
	🗸 Pn810	Pr4 control word(32bit)	0x0000000	-	0x0~0xFFFFFFF	0x0
	🗸 Pn812	Pr4 command pulse numbers(32bit)	0	Command	-2147483648~21474	0
	🗸 Pn814	Pr5 control word(32bit)	0x0000000	-	0x0~0xFFFFFFFF	0x0
	🗸 Pn816	Pr5 command pulse numbers(32bit)	0	Command	-2147483648~21474	0
	🗸 Pn818	Pr6 control word(32bit)	0x0000000	-	0x0~0xFFFFFFF	0x0
	V Pn81A	Pr6 command pulse numbers(32bit)	0	Command	-2147483648~21474	0
	V Pn81C	Pr7 control word(32bit)	0x0000000	-	0x0~0xFFFFFFF	0x0
	V Pn81E	Pr7 command pulse numbers(32bit)	0	Command	-2147483648~21474	0
	✓ Pn820	Pr8 control word(32bit)	0x00000000	_	0x0~0xFFFFFFF	0x0

arameter settings	×
Parameter attributes	
Function Pn804	Current value00000000
Name Pr1 control	word(32bit)
Set up	
_0000	/
	☐A [0]Single-segment position mode
Low 16 bits	B [0]Absolute position value
	C [O]Plugging function off
	D [0]Overlap function off
-0000	
	E F [0]Accelerated time slot number selec ▼
High 16 bits	F [0]Deceleration time period number s 💌
	G [0]Position command speed segment
	H [0]Delay time period number selectio 💌
	Write





Режим работы по положению (Поиск исходного положения)

Выбрать необходимы метод поиска Pn899=2, Установить скорость Pn89A=100, Pn89B=10.

https://optimusdrive.ru

~	Pn899	Home Position Return mode	2		1~34	1
×	Pn89A	Home Position Return high speed	100	r/min	0~3000	100
~	Pn89B	Home Position Return low speed	10	r/min	0~3000	10
×	Pn89C	Home Position Return acceleration/deceleration time	200	ms	0~60000	200
×	Pn89D	Value of home position (32bit)	0		-2147483648~21474	0
V	Pn89F	Jog function	[0] Stop jog		0~65535	0





Управление по стандартному протоколу Modbus RTU



Основные настройки связи

~	Pn080	Local communication address	0x0001	-	0x0~0x7F
~	Pn081	RS485 communication baud rate selection	[1]19200bps	-	0~4
~	Pn082	RS485 communication verification mode	[1]Even checkou	-	0~5

Команды

Command code	Description
03h	Read 16/32-bit function codes
06h	Read 16-bit function codes
10h	Write 32-bit function codes

Коммуникационный разъём

CN6A/CN6B port definition								
Pin No.	Signal name	Function	Pin No.	Signal name	Function			
1	CANH	CAN Data+	6	-		C		
2	CANL	CAN Data -	7	GND	485 Signal ground			
3	CANG	CAN Signal ground	8	-	-	C		
4	485-	485 Data -	Shell	Shield	Shield			



Структура фрейма

Command content (Pn001 Write 1)					
Slave Address	01				
Command numb	06				
Starting position	High bit	00			
starting position	Low bit	01			
Data Content	High bit	00			
Data content	Low bit	01			
CRC	High bit	19			
CKC	Low bit	CA			

Servo Enable(Pn001 write 1) (Address: 0x001)

Send: 01 06 00 01 00 01 Instruction: 01 06 00 01

Response: 01 06 00 01 00 01 19 CA

Command content (P	n206 Write	50000)
Slave Address		01
Command number		10
Starting position	High bit	02
Starting position	Low bit	06
Number of addresses	High bit	00
Number of addresses	Low bit	02
Number of data		04
	High bit	C3
Number of addresses	Low bit	50
Number of addresses	High bit	00
	Low bit	00
CPC	High bit	56
CRC	Low bit	BO

Servo write electronic gear ratio (Pn206 write 50000) (Hex:C350) (Address: 0x206)

3 50 00 00 56 BO

Send: 01 10 02 06 00 02 04 C3 50 00 00

Instruction: 01 10 02 06 00 02 04

Response: 01 10 02 06 00 02 A0 71

0 01 19 CA





+7 (499) 929-88-65 https://optimusdrive.ru

Управление по CANopen



Шаг 1: Выбрать режим работы по CANopen в Pn208=4

Шаг 2: Выставить параметры связи в Pn080, Pn083

~	Pn080	Local communication address	0x0001
~	Pn083	CANopen communication baud rate selection	[4]250kbps

Коммуникационный разъём

		CN6A/CN6	B port definition			
Pin No.	Signal name	Function	Pin No.	Signal name	Function	
1	CANH	CAN Data+	6	-		CI
2	CANL	CAN Data -	7	GND	485 Signal ground	
3	CANG	CAN Signal ground	8	-	-	CN
4	485-	485 Data -	Shell	Shield	Shield	



Designation	Description		
Link layer protocol	CAN bus		
Application layer protocol	Canopen protocol		
CAN-ID type	11bit-CAN2.0A		
Dand note	1Mbit/s(default), 500Kbit/s, 250 Kbit/s, 125Kbit/s, 100		
Baud rate	Kbit/s、50 Kbit/s、20 Kbit/s		
Max. node number	63		
CAN frame length	0~8		
Application layer CAN frame type	Standard frame		
Terminal resistance	120Ω κ		
Sub protocol supported	CiA-301: Canopen application layer and communication		
Sub-protocol supported	protocols		
	NMT: Network Management Terminal		
Services supported	SDO: Service Data Object		
Services supported	PDO: Process Data Object		
	SYNC: Synchronization		
PDO transmission type	Time & event trigger, synchronous trigger		
PDO data supported	RPDO x4, TPDO x4		
SDO transmission method	Accelerated SDO transmission		
	Contour position mode		
	Contour speed mode		
Servo operation mode supported	Contour torque mode		
	Homing method		
	Interpolation mode		









Управление по Ethercat

	name	Description	
	Physical layer	100BASE-TX	
	Communication connector	RJ45 × 2	
	Network Architecture	Concatenation	
	transfer speed	2×100 Mbps (full duplex)	
	Maximum data length	1484 bytes	
		SM0: MailBox output	
	. .	SM1: MailBox input	
EtherCAT	SyncManager	SM2: Periodic output	
Communication		SM3 : Periodic data input	
function	FMMU	FMMU0: Periodic data input area	
	(Bus Memory Management	FMMU1: Periodic data output area	
	Unit)	FMMU2 : MailBox status area	
	Application layer protocol	COE : CANOpen Over EtherCAT	
	Synchronous mode	DC sync mode (SYNC0)	
		SDO: Service Data Object (non-periodic data	
	Communication object	PDO: Process Data Object (Periodic Data)	
		EMCY : Emergency	
	Application layer specification	IEC61800-7 CIA402 Driver Profile	









Управление по Ethercat



Seneral	Motor Type	Scaling Invert direct	tion			
Scaling/Mapping	Rotary	16#10000	increm	ents <=> mo	tor turns	1
	Cinear	1	motor tur	ns <=> gear	output turns	1
M Drive FTC GenericDSP402• I/O		1	gear output t	urns <=> unit	ts in application	1
apping	L					
M_Drive_ETC_GenericDSP402: EC Objects	Mapping Wapping					
tatus	Inputs:					
	Cyclic object		Object number	Address	Туре	
nformation	status word (in	wStatusWord)	16#6041:16#00	'%IW2'	'UINT'	N
	actual position	(diActPosition)	16#6064:16#00	'%ID2'	'DINT'	6
	actual velocity	(diActVelocity)	16#606C:16#00	'%ID3'	'DINT'	
	actual torque (wActTorque)	16#6077:16#00	н	11	
	Modes of opera	ation display (OP)	16#6061:16#00			
	digital inputs (ir	n.dwDigitalInputs)	16#60FD:16#00	н		
	Touch Probe St	atus	16#60B9:16#00	н	н	
	Touch Probe 1	rising edge	16#60BA:16#00			
	Touch Probe 1	falling edge	16#60BB:16#00			
	Touch Probe 2	rising edge	16#60BC:16#00	н		
	Touch Probe 2	falling edge	16#60BD:16#00	н	н.	
	Following error	(A632)	16#60F4:16#00			
	Outputs:					
	Outputs: Cyclic object		Object number	Address	Туре	
	Outputs: Cydic object ControlWord (o	ut.wControlWord)	Object number 16#6040:16#00	Address '%QW2'	Type 'UINT'	
	Outputs: Cydic object ControlWord (o set position (dis	ut.wControlWord) ietPosition)	Object number 16#6040:16#00 16#607A:16#00	Address '%QW2' '%QD2'	Type 'UINT' 'DINT'	
	Outputs: Cydic object ControlWord (o set position (dis set velocity (dis	ut.wControlWord) ietPosition) ietVelocity)	Object number 16#6040:16#00 16#607A:16#00 16#60FF:16#00	Address '%QW2' '%QD2' '%QD3'	Type 'UINT' 'DINT' 'DINT'	
	Outputs: Cydic object ControlWord (o set position (di set velocity (di set torque (wSe	ut.wControlWord) ietPosition) ietVelocity) :tTorque)	Object number 16#6040:16#00 16#607A:16#00 16#60FF:16#00 16#6071:16#00	Address '%QW2' '%QD2' '%QD3'	Type 'UINT' 'DINT' 'DINT' "	
	Outputs: Cydic object ControlWord (o set position (dis set velocity (dis set torque (wSe Modes of opera	ut.wControlWord) ietPosition) ietVelocity) itTorque) tion (OP)	Object number 16#6040:16#00 16#607A:16#00 16#60FF:16#00 16#6071:16#00 16#6060:16#00	Address *%QW2' *%QD2' *%QD3' #	Type 'UINT' 'DINT' 'DINT' ""	
	Outputs: Cyclic object ControlWord (o set position (di set velocity (di set torque (wSe Modes of opera Touch Probe Fu	ut.wControlWord) ietPosition) ietVelocity) itTorque) tion (OP) nction	Object number 16#6040:16#00 16#607A:16#00 16#607F:16#00 16#6071:16#00 16#6060:16#00 16#6088:16#00	Address '%QW2' '%QD2' '%QD3' " " "	Type 'UINT' 'DINT' 'DINT' "" " "	
	Outputs: Cyclic object ControlWord (o set position (di set velocity (di set torque (wSe Modes of opera Touch Probe Fu Add velocity va	ut.wControlWord) ietPosition) ietVelocity) itTorque) tion (OP) nction lue	Object number 16#6040:16#00 16#607A:16#000 16#6071:16#00 16#6071:16#00 16#6080:16#00 16#6088:16#00	Address '%QW2' '%QD2' '%QD3' " " " " " " "	Type 'UINT' 'DINT' 'DINT' '' '' '' '' ''	
	Outputs: Cydic object ControlWord (o set position (di set velocity (di set torque (wSd Modes of opera Touch Probe Fu Add velocity va Add torque valu	ut.wControlWord) ;etPosition) ;etVelocity) ;etTorque) tion (OP) nction lue je	Object number 16#6040:16#00 16#607A:16#00 16#60671:16#00 16#6060:16#00 16#6088:16#00 16#6081:16#00 16#6082:16#00	Address '%QW2' '%QD2' "%QD3' " " " " "	Type 'UINT' 'DINT' 'DINT' "" " " " " "	





Управление с полностью замкнутым контуром по положению

- Уменьшение влияния люфтов механической передачи;
- Увеличение точности позиционирования.





Применения

















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

